



MAXIMA®



ONLY FOR REAL PROFESSIONALS



Mode d'emploi perceuse a outil diamantè - CAROMAX 800

MATRICOLA M

MODE D'EMPLOI

MAXIMA foreuses a encastrer avec trepan diamante a sec

“CAROMAX 800”

CONTENUE

POUR VOTRE SECURITE	4
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	6
MIS EN SERVICE	7
INDICATIONS GENERALES	11
ENTRETIEN ET REPARATION	11
DECLARATION DE CONFORMITE	12
GARANTIE	13
CONSIGNES DE SECURITE	15
EXPLOSEE DE LA MACHINE	16
LISTE DE PIECES	17

ATTENTION! Cette notice doit toujours être bien tenue et rangée soigneusement.

POUR VOTRE SECURITE



RESPECTER LES REGLEMENTS SPECIFIQUES DE SECURITE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE D'UTILISATION.

Gardez toujours les indications de sécurité et la notice d'utilisation près de la machine.

Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque caractéristique.

Une isolation initiale endommagée constitue un danger de mort.

Ne pas couvrir les ouies de ventilation et les garder propres (Nettoyer uniquement à sec).

N'utiliser la machine que si elle est parfaitement sèche.

N'introduire aucun objet dans les ouies de ventilation.

Il est interdit de visser ou river des plaques complémentaires, ou autre objet qui ne soient pas spécifiquement " MAXIMA", sur moteur, poignée, engrenage ou carter de protection.

Avant l'utilisation, vérifier que toutes les vis, les écrous et système de protection visibles soient correctement serrés.

Ne pas exposer les outils électriques à des chaleurs ou froids extrêmes, afin d'éviter d'endommager les parties mécaniques et électriques - Danger de blessures.

Après une chute ou un contact avec de l'eau, faire absolument vérifier la machine par une de nos stations SSAV agréées, avant une nouvelle utilisation.

S'assurer que le champ de travail (également derrière les murs) ne mette personne en danger.

Faire attention aux conduits électriques, eau, gaz etc... visibles et invisibles. Un endommagement peut constituer un danger de mort.

Tenir câbles et rallonges hors du champ de travail de l'outil.

S'assurer que le câble soit en parfait état et ne puisse nuire à personne.

Assurer une ventilation suffisante dans les pièces fermées.

Ne travailler qu'avec la poignée auxiliaire bien vissée.

Pour réduire les vibrations dans la main, utiliser des gants antidérapants et bien molletonnés.

Monter un disjoncteur à courant de défaut (courant de déclenchement: 30 mA max.) en amont des appareils utilisés en plein air.

Appareil peut s'arrêter automatiquement suite à un parasitage électromagnétique extérieur (fluctuations de la tension du réseau, décharges électrostatiques, par exemple). Face à un tel

cas de figure, couper l'alimentation puis remettre l'appareil en service.



Se protéger ainsi que toute personne à proximité, contre des projectiles en portant casque, lunettes etc... de protection.

Se protéger ainsi que toute personne à proximité en portant une protection sonore. La poussière générée est nuisible à la santé. Utiliser un dispositif d'aspiration et un masque respiratoire protecteur. Utiliser les systèmes d'aspiration proposés par MAXIMA.

N'utiliser que des outils d'origine MAXIMA, propres, affûtés et en parfait état.

Procéder avec soin au changement des outils uniquement avec un outillage approprié et en bon état.

Faire attention lors du montage au sens de marche de l'outillage.

Contrôler que l'outillage soit placé et fixé d'une façon impeccable.

Lors de la mise en marche et pendant l'utilisation, tenir la machine toujours des deux mains.

Toujours tenir compte des éventuelles réactions spontanées de la machine (par exemple casse de l'outil, l'outil se coince, etc...).

Lors d'un problème avec l'outil pendant le travail, arrêter immédiatement la machine, débrancher le câble et changer l'outil.

Si l'appareil est en marche, ne pas le diriger vers vos propres membres ni vers ceux des autres.

Les outils, les porte outils, ou les matériaux travaillés, peuvent être, après utilisation, très chauds.

Ne pas mettre en contact, ni la machine ni l'outil avec des matières inflammables.

Ne déposer la machine que si les mouvements de l'outil se sont complètement arrêtés.

D'une façon générale, ne jamais déposer la machine sur l'outil ou sur le câble.

Poser la machine de façon à ce que personne ne puissent se blesser.

Les personnes n'ayant pas atteint 16 ans, n'ont pas le droit d'utiliser l'appareil.



Avant chaque utilisation, vérifier l'appareil, le câble et la prise. En cas d'endommagements, faire uniquement réparer soit par nous soit par une station SSAV agréée.

VOUS TROUVEREZ D'AUTRES INSTRUCTIONS DE SECURITE SUR LA BROCHURE DE COULEUR ROSE, EGALEMENT JOINTE A LA MACHINE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CAROMAX 800

- 1 Couronne diamantée
- 2 Emmanchement rapide
- 3 Clapet d'emmanchement
- 4 Molette de réglage débit d'eau
- 5 Interrupteur d'eau
- 6 Racordement d'eau externe
- 7 Changement de vitesse
- 8 Interrupteur avec verrouillage
- 9 Reservoir d'eau
- 10 Système d'étanchéité
- 11 Pompe
- 12 Broche d'entraînement

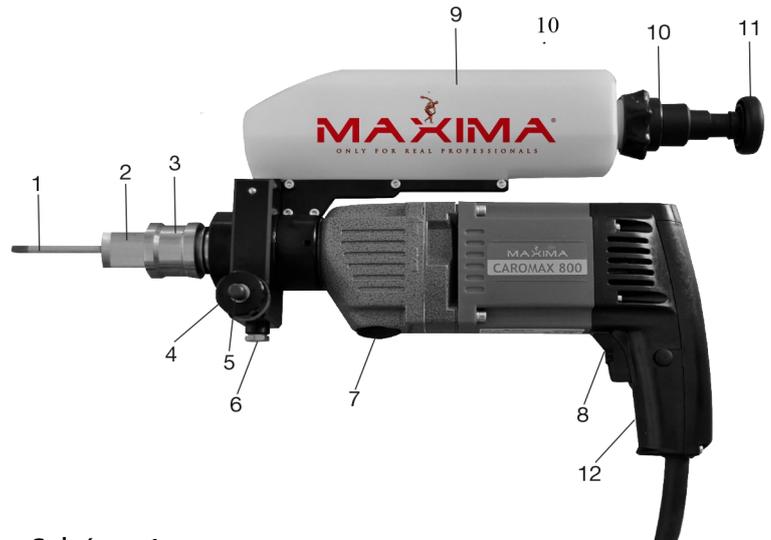


Schéma 1

- 13 Couronne diamantée
- 14 Emmanchement rapide

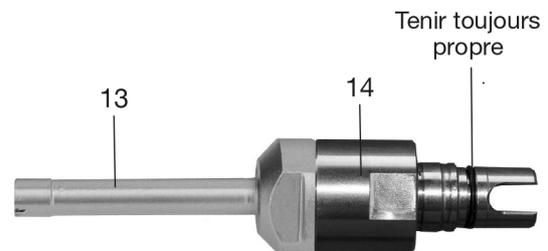


Schéma 2

- 15 Indicateur de fonctionnement
- 16 Bouton „ON“ / „Reset“
- 17 Bouton „OFF“ / „Test“



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		CAROMAX 800
Puissance absorbée	Watt	800
Vitesse de rotation		
1 ère vitesse	Tours/Min	3600 min -1
2 ème vitesse	Tours/Min	6400 min -1
Diamètre de forage		
1 ère vitesse	mm	20-40
2 ème vitesse	mm	6-18
Filetage	Emmanchement rapide broche G1/2"	
Clapet d'emmanchement inoxydable		oui
Poids (sans outil diamanté)	Kg	4,8

La perceuse à outil diamanté à eau CAROMAX800 est conçue pour des perçages jusqu'à 40 mm de diamètre équipée des aides au centrage. Les trous de perçages sont réguliers et lisses. Les normes de fixation sont à respecter scrupuleusement.

Mise en service : Attention: Lire et observer les règlements de sécurité.

Débrancher le câble :

Avant toute manipulation sur l'appareil.

Avant le remplissage du réservoir.

Avant le changement des couronnes.

Le carottage à eau n'est autorisé qu'avec un interrupteur "PRCD" (voir schéma 3).

Protéger l'appareil de l'eau.

Ne pas travailler à la verticale au-dessus de la tête.

1 Emmanchement rapide des couronnes diamantées (Schéma 2)

Broche G1/2" pour la couronne.

La couronne (13) (clefs SW22 ou SW24) est à visser avant la première utilisation dans le dispositif d'emmanchement rapide (14) (clef SW27).

Tenir le dispositif d'emmanchement rapide toujours au propre.

2 Changement des couronnes

Pour changer la couronne tirer le clapet d'emmanchement (2) en arrière (Schéma 1) et pousser le dispositif d'emmanchement rapide avec la couronne vissée vers l'avant afin de la changer contre une autre couronne déjà montée sur un autre dispositif d'emmanchement rapide.

Pour remplacer d'une couronne tirer de nouveau le clapet d'emmanchement en arrière et mettre le dispositif d'emmanchement rapide dans la position adaptée. Relâcher le clapet et vérifier le dispositif d'emmanchement est bien verrouillé. Faire attention que le système d'emmanchement rapide est propre (Schéma 2).

3 Interrupteur de protection PRCD (Schéma 3)

Attention : Pour le principe cet interrupteur "PRCD" doit être examiné avant chaque utilisation de la manière suivante :

- La machine branchée, actionner le bouton vert „ON / RESET» (21) - l'indicateur rouge (20) doit s'allumer et signifie que la machine est opérationnelle.
- Faire fonctionner le bouton bleu „OFF / TEST“ (22) - l'interrupteur PRCD coupe l'alimentation de la machine et l'indicateur (20) s'éteint.
- Actionner une nouvelle fois le bouton vert de l'interrupteur PRCD la machine doit
- fonctionner.
- Si l'interrupteur PRCD ne fonctionne pas ou coupe après la mise en route de la machine, il faut vérifier l'ensemble de la partie électrique par un électricien spécialisé.

Une utilisation sans vérification est interdite - DANGER DE MORT -

4 Arrivée d'eau

L'arrivée d'eau pendant le perçage sort du réservoir d'eau (9) (Schéma 1). Par un interrupteur, la quantité d'eau est ajustée (4), «position 1» signifie moins d'eau, «position 2» beaucoup d'eau. L'eau injectée vers la couronne et l'endroit de perçage est fait manuellement par l'interrupteur d'eau (5). Pour remplir d'eau, le réservoir peut être ouvert en devisant le système d'étanchéité (10). Utiliser la pompe pour la mise sous pression du réservoir. (11).

5 Percer

5.1 Vérifier:

- si l'interrupteur de protection PRCD fonctionne (voir Schéma 3)
- si la machine est protégée des projections d'eau
- si toutes les instructions de sécurité ont été observées.

5.2 Utilisation

Remplir avec précaution l'eau dans le réservoir, l'eau ne doit pas passer au-dessus de la machine, éventuellement utiliser un entonnoir.

Utiliser uniquement de l'eau propre (eau de robinet) dans le réservoir.

Pomper une dizaine de fois pour mettre sous pression le réservoir.

Ajuster le flux d'eau désiré avec la molette de réglage de débit d'eau (4) (Schéma 1). «Position 1» signifie moins d'eau, «position 2» beaucoup d'eau.

Ajuster la vitesse de rotation en fonction du diamètre de perçage et du matériau (7).

Pour améliorer la précision de perçage, l'utilisation du dispositif d'aide au centrage est fortement recommandée. Le diamètre doit correspondre avec la couronne choisie. Vérifier que l'aide de centrage est bien fixée.

Vérifier si l'aide au centrage est bien fixée, en pointant la couronne au centre du guide de perçage adapté au diamètre de la couronne utilisé. Ce test doit être effectué machine arrêtée.

Tenir la machine bien fort à la broche d'entraînement (12). Guider avec l'autre main en la tenant sur la partie avant de la perceuse à outil diamanté. Adopter une position bien en appui. Ne pas rester sur les échelles ou d'autres parties mobiles.

Mettre la machine en marche par l'intermédiaire de l'interrupteur (8) (avec variateur) et **aller immédiatement à la vitesse optimale du réglage voulu.**

Pointer la couronne et percer avec une pression légère et continue. Actionner brièvement l'interrupteur d'eau, tout en maintenant une pression légère et continue. Décharger la couronne en va et vient (mouvement oscillant) pour enlever la boue. En traversant les carrelages ou la pierre naturelle, assurer un débit d'eau maximum pour assurer une bonne évacuation de la boue de la couronne.

6 Nettoyage

Après utilisation, nettoyer avec soins et souffler avec air comprimé. Graisser légèrement vis et filetage.

Tête d'arrosage : enlever l'eau, souffler et graisser légèrement le filetage

Poignée: sécher et enlever éventuellement la graisse

7 Mode d'emploi pour atteindre un résultat de perçage optimal

- utiliser l'aide de centrage pour pouvoir percer au millimètre
- l'arrivée d'eau se fait par la couronne. Pour assurer une bonne lubrification et un bon nettoyage de la zone de perçage, il faut actionner l'interrupteur d'eau par intermittence et surtout pas de manière continue.

En cas d'obturation de la couronne par des pierres ou de la boue, la couronne peut être nettoyée avec des ustensiles adaptés (goupillon ou fil de fer).

- après chaque perçage sortir immédiatement les résidus de perçage de la couronne afin d'éviter une obturation de la couronne.

- pour remplir le réservoir d'eau utiliser seulement de l'eau propre (eau du robinet).
- Utiliser seulement des couronnes testées et validées par Maxima.
Les couronnes des fabricants non-agrèés présentent parfois un problème d'excentricité. Avec des couronnes équilibrées il ne peut pas y avoir de problèmes de centrage et assure une précision optimale du perçage.

INDICATIONS GENERALES

Lors de la mise en circulation par notre intermédiaire des appareils électroportatifs, nous respectons la réglementation en vigueur, concernant les moyens techniques pour la protection contre les dangers et la santé. Ils correspondent à la réglementation en vigueur, à condition d'être utilisés conformément à leur destination. Nos appareils électroportatifs sont soumis à plusieurs contrôles avant de quitter le lieu de fabrication. Vous disposez ainsi d'un outil fiable, conforme à vos souhaits et vos exigences.

Malgré cela, un appareil électroportatif, doit être entretenu et soigné. Une absence ou un entretien insuffisant, peuvent conduire à une usure rapide et à une destruction.

Dans le cas d'une mauvaise utilisation ou/et des dommages provenant d'un manque d'entretien ou/et d'un non respect des conseils de sécurité faisant partie de cette notice d'utilisation, nous déclinons toute responsabilité et aucune garantie ne pourra être réclamée. Respectez également la réglementation de vos associations professionnelles respectives.

Ces appareils ont une isolation de protection, sont antiparasités et fonctionnent en courant alternatif monophasé.

ENTRETIEN ET REPARATION

ATTENTION !

- 1 - Lire et observer d'abord tous les conseils et instructions de sécurité.
- 2 - Toutes réparations ne peuvent être effectuées que par une station service agréée. Autrement risqué de danger pour l'utilisateur ou d'autres personnes.
- 3 - Lors de l'arrêt de la machine, à cause des balais à rupture automatique, ainsi que lors d'une diminution manifeste de la puissance ou d'autres pannes, remettre l'appareil à un de nos S.S.A.V agréés pour vérification et relubrification.

GARANTIE

Nous garantissons nos appareils pendant 12 mois selon nos conditions de garantie en vigueur, date de la facture ou bon de livraison faisant foi.

Les dommages provenant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'une utilisation non conforme sont exclus de la garantie. Sont également exclus de la garantie une utilisation non conforme à la destination de l'appareil, l'utilisation d'outils non appropriés ainsi que le non respect des indications de sécurité.

Les réclamations pendant le délai de la garantie, ne pourront être acceptées qu'à condition que l'appareil soit retourné non démonté et franco à nous-mêmes ou à l'un de nos S.S.A.V agréés.

CAROMAX800**Déclaration de conformité** 

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61029-2-6 conforme aux réglementations 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Valeur acoustiques:

Lpa (pression acoustique)	dB(A)	91
Lwa (puissance acoustique)	dB(A)	100




Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l'ouïe lorsque le niveau de pression acoustique est supérieure à 85 dB(A).

Valeur de vibration mesurée

m/s ²	2,6
------------------	-----


MAXIMA[®]
 ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

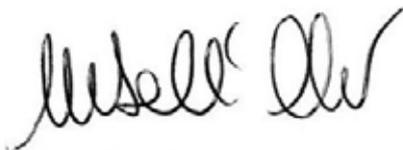

Le Président
 Mirco Dall'Olio



CAROTTEUSE: CAROMAX 800

GARANTIE

Cet outil a été soumis à de nombreux contrôles de qualité avant de quitter l'usine. La garantie du fabricant consiste au remplacement gratuit de toutes les pièces reportant un défaut de fabrication ou de matériau, pendant une période de 12 mois à partir de la date de vente, aux conditions suivantes :

- 1 - La garantie ne couvre pas les consommables (exemple : balais en charbon, accessoires, etc.).
- 2 - La garantie ne couvre pas les défauts dus à une non-observance des instructions de la notice, à un usage impropre, à une négligence d'entretien ou à l'emploi d'accessoires non d'origine.
- 3 - La garantie ne couvre pas les défauts provoqués par des heurts ou des chutes.
- 4 - L'outil défectueux doit être envoyé **non démonté** et franco de port au représentant général pour l'Italie ou à un centre SAV agréé.
- 5 - La garantie s'applique uniquement si le fabricant a reçu le coupon de garantie dûment rempli par le revendeur.
- 6 - Toute intervention par un tiers non agréé fait automatiquement déchoir la garantie.

DATE de vente _____

TAMPON ET ADRESSE DU REVENDEUR

N° DE SÉRIE

COUPON DE GARANTIE

Découpez ce coupon suivant les pointillés lors de la vente. Indiquez la date de la vente et le numéro de série dans les espaces prévus ainsi que le tampon du revendeur.
Le revendeur ou le client doit retourner le coupon rempli dans les 10 jours suivant la vente, à l'adresse indiquée au verso.

Type d'outil: **CAROTTEUSE**Modèle: **CAROMAX 800**

DATE de vente _____

TAMPON ET ADRESSE DU REVENDEUR

N° DE SÉRIE



MAXIMA SPA

Via Matteotti, 6

42028 - Poviglio (RE)

Tel. 0522.968011 Fax. 0522.967536

www.maxima-dia.com

e-mail: info@maxima-dia.com

**CONSERVER CETTE FICHE À MONTRER AU ATELIER DU SERVICE
EN CAS DE PANNE COUVERT PAR LA GARANTIE.**

**COUPER DANS LE POINTILLÉS ET ENVOYER MAINTENANT CE COUPON À CONTROL
(DANS UNE ENVELOPPE SCELLÉE).**



MITTENTE



MAXIMA SPA

VIA MATTEOTTI, 6

42028 - POVIGLIO (RE)


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION !

L'emploi d'outils électriques implique l'observation des consignes de sécurité suivantes afin de prévenir tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessures. Lisez ces consignes avant d'utiliser l'outil et les gardez toujours à portée de la main.

1. **Le poste de travail doit toujours être propre et ordonné.** Le désordre fait courir un risque d'incendie.
2. **Tenir compte des conditions environnantes.** Ne pas exposer les outils électriques à la pluie. Ne pas utiliser les outils électriques dans un environnement humide ou mouillé, ni à proximité de liquides inflammables ou de gaz. Le poste de travail doit toujours être éclairé de façon adéquate.
3. **Risque d'électrocution**
Eviter les contacts avec des objets au sol (tubes, radiateurs, fours, réfrigérateurs, etc.).
4. **Ne pas laisser approcher des tiers ou des enfants.**
Ne pas laisser toucher le câble ou l'outil par des tiers, les tenir éloignés du poste de travail.
5. **Ranger soigneusement ses outils**
Les outils doivent être rangés au sec et dans un endroit sûr, inaccessible aux enfants.
6. **Ne pas surcharger l'outil**
Il est conseillé de ne jamais dépasser le seuil de la puissance nominale.
7. **Utiliser l'outil adapté**
Ne pas utiliser d'outils d'une puissance insuffisante ou des accessoires nécessitant une puissance élevée.
Ne pas employer d'outil pour des travaux ou des usages pour lesquels ils n'ont pas été conçus, par exemple ne pas utiliser une scie circulaire pour abattre un arbre ou couper des branches.
8. **Le port de l'EPI est obligatoire**
Il est interdit de porter des vêtements amples ou des accessoires tels qu'une cravate ou des bijoux, car ils pourraient être happés par les organes en mouvement. Il est conseillé de porter des gants de protection et des chaussures à semelle antidérapante.
En cas de cheveux longs, les recueillir dans une coiffe.
9. **Le port des lunettes de protection est obligatoire**
Étant donné qu'il s'agit de travaux produisant des poussières, le port d'une visière ou de lunettes de protection est obligatoire.
10. **Bon usage du câble**
Ne pas soulever l'outil en le tirant par le câble et ne pas débrancher l'outil en tirant dessus pour ôter la fiche de la prise. Protéger le câble contre les surchauffes, l'huile et les arêtes vives.
11. **Fixation de la pièce à usiner**
Immobiliser la pièce à usiner avec des dispositifs de fixation ou un étau. Elle est ainsi mieux assurée et permet de travailler avec les deux mains.
12. **Ne pas adopter de positions hasardeuses**
Adopter toujours une position sûre et garder toujours l'équilibre.
13. **Entretien des outils**
Un travail sûr et soigné suppose des outils affûtés et propres.
Suivre les instructions d'entretien et de changement des consommables. Vérifier régulièrement le câble, et, le cas échéant, le faire remplacer par un électricien expérimenté. Vérifier régulièrement les rallonges et les remplacer, le cas échéant. Les poignées doivent toujours être propres et sèches.
14. **Débranchement de l'outil**
Débrancher toujours l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé. Le débrancher aussi avant toute intervention telle qu'une réparation ou un changement d'outil (lame de scie) ou de consommable.
15. **Ne pas laisser de clés sur l'outil**
Avant de mettre l'outil en route, vérifier si toutes les clés et les outils d'ajustement ont été enlevés.
16. **Prévention des démarrages intempestifs**
Ne pas approcher d'outils branchés au secteur de l'interrupteur. Avant de brancher l'outil au secteur, vérifier si l'interrupteur est désactivé.
17. **Utilisation de rallonges à ciel ouvert**
À ciel ouvert, n'utiliser que des rallonges spécialement étudiées et homologuées.
18. **Être toujours concentré sur sa tâche**
Rester toujours concentré sur sa tâche, sans se laisser distraire. Dans ce cas, interrompre sa tâche.
19. **Vérification de l'état de l'outil**
Avant de mettre l'outil en route, vérifier attentivement l'efficacité et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et l'absence de dommages. Vérifier le bon fonctionnement des pièces mobiles, le montage exact de tous les éléments, l'absence de cassures ou de situations qui pourraient engendrer un dysfonctionnement de l'outil. Les dispositifs de sécurité ou les pièces endommagées doivent être réparés ou remplacés selon les règles de l'art par un centre SAV agréé, sauf indication diverse dans la notice.
Les interrupteurs endommagés doivent être réparés par un centre SAV agréé. Ne pas utiliser d'outil avec un interrupteur ne pouvant pas être activé ou désactivé.
20. **Attention!**
Pour sa propre sécurité, n'utiliser que des consommables ou des accessoires préconisés dans la notice ou proposés dans les catalogues. L'emploi d'accessoires ou de consommables divers ou non préconisés dans la notice expose l'utilisateur à des risques de blessures.
21. **Faire appel à des spécialistes pour l'entretien**
Cet outil est conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité. Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par des personnels spécialisés. La non-observation de cette consigne peut provoquer un dysfonctionnement de l'outil.

CAROMAX800

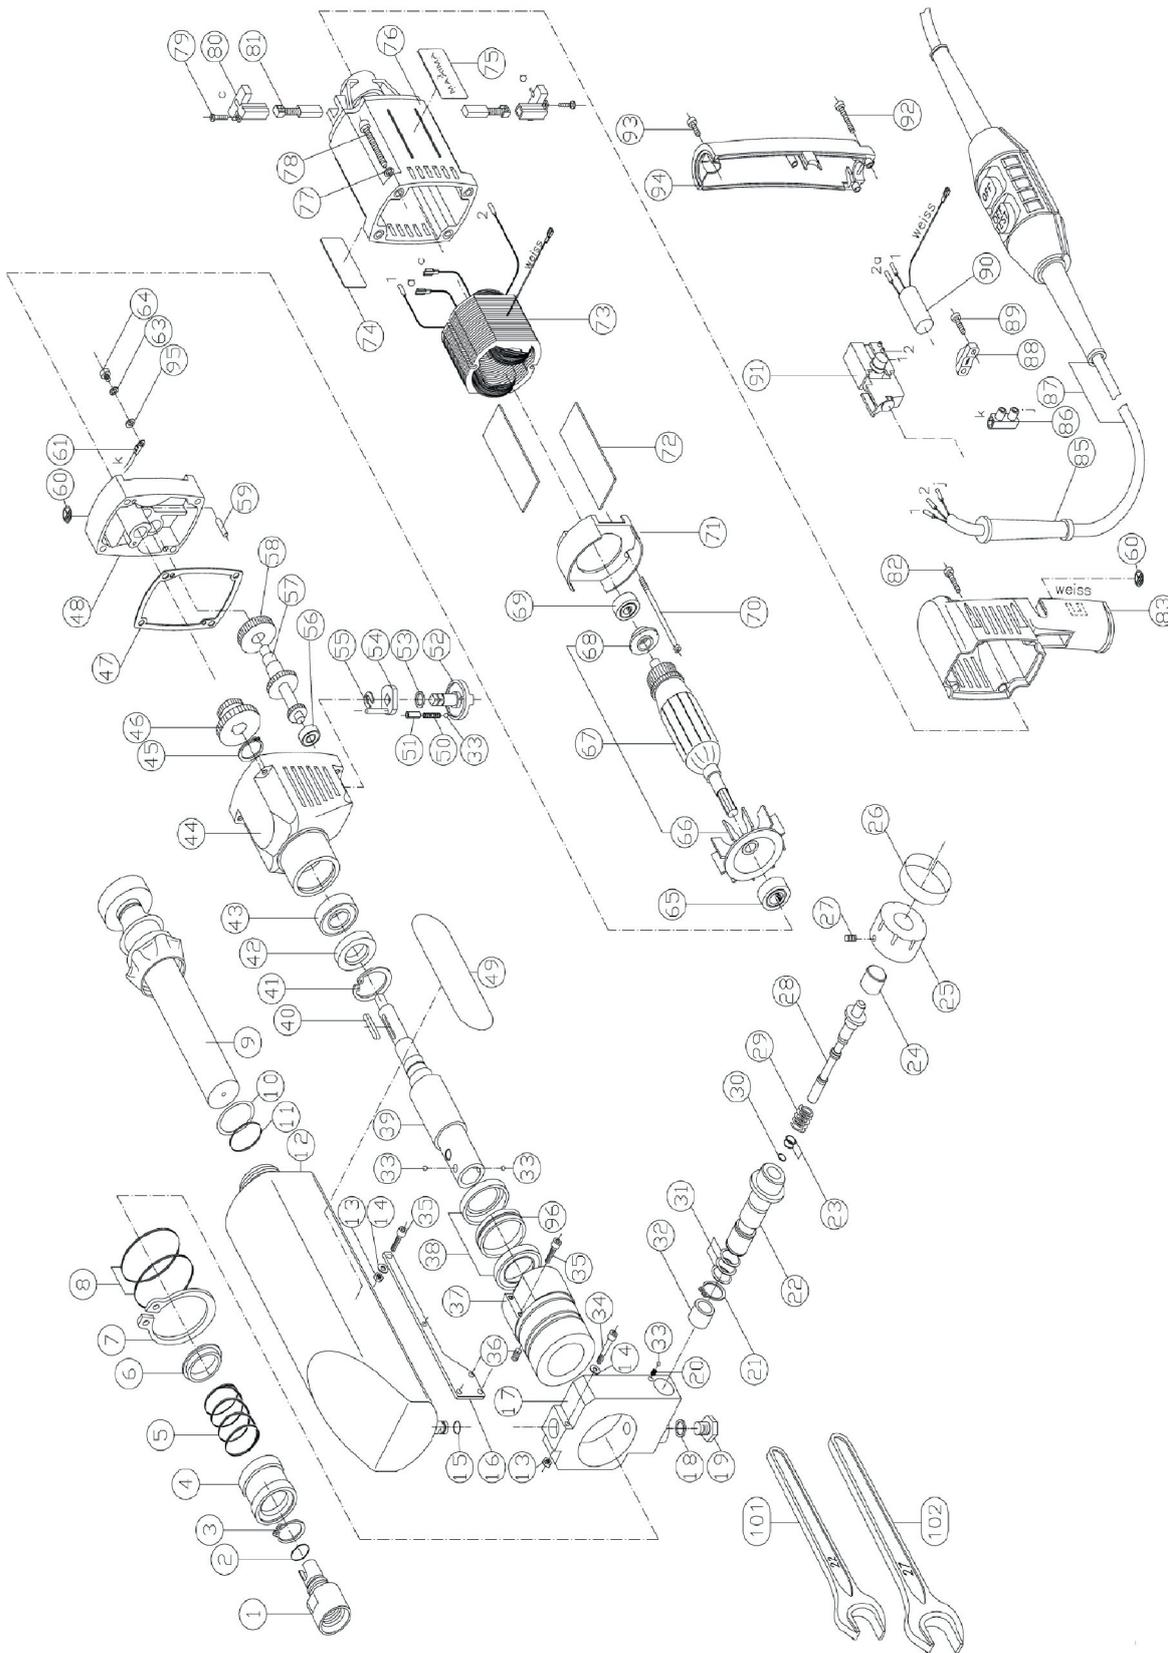

CAROMAX 800

POSITION	RÉF.	DESCRIPTION
1	CMAX59329	LOGEMENT OUTIL G1/2" KLP
2	CMAX59303	BAGUE 13X1,5
3	CMAX46904	BAGUE SÉCURITÉ A25 DIN 471
4	CMAX36533	DOUILLE
5	CMAX59287	RESSORT PRESSION 30X1,8X45
6	CMAX59295	BAGUE BUTÉE
7	CMAX59501	BAGUE SÉCURITÉ A58 DIN 471
8	CMAX59113	BAGUE 50X2,5
9	CMAX59378	POMPE COMPLÈTE
10	CMAX61010	DISQUE TEFLON
11	CMAX51722	BAGUE 25X3
12	CMAX58891	BAC EAU
13	CMAX19695	ÉCROU HEXAGONAL M4 DIN 934
14	CMAX48256	RONDELLE M4 DIN 125 GALV
15	CMAX62224	BAGUE 10X2,2
16	CMAX60830	PLAQUE DE FIXATION
17	CMAX59253	PLAQUE
18	CMAX42937	JOINT 1/8 NR 258.01
19	CMAX59519	VIS FERMETURE G1/8"
20	CMAX23424	RESSORT PRESSION 3,3X0,5X8
21	CMAX21691	BAGUE SÉCURITÉ A18X1,5 DIN 471
22	CMAX59071	CYLINDRE
23	CMAX59097	BAGUE 6X1,5
24	CMAX58925	COUVERCLE K8 PVC VERT
25	CMAX59089	BOUTON PIVOTANT
26	CMAX59279	ÉCHELLE SOUPAPE
27	CMAX59139	AXE FILETÉ M5X6 DIN 915
28	CMAX59014	SOUPAPE COMMANDE
29	CMAX60885	RESSORT PRESSION
30	CMAX27623	BAGUE 5X1,5
31	CMAX59105	BAGUE 14X2
32	CMAX58933	COUVERCLE K8 PVC NOIR
33	CMAX61036	ROULEMENT 4
34	CMAX60111	VIS ALLEN M4X30 DIN 912 GALV
35	CMAX39834	VIS ALLEN M4X10 DIN 912
36	CMAX19562	AXE FILETÉ M5X8 DIN 916
37	CMAX58883	SPUELKOPF
38	CMAX52852	JOINT ARBRE 42X30X7 DIN 3760
39	CMAX60988	ARBRE PORTE- DISQUE
40	CMAX22285	CLAVETTE 4X4X25 DIN 6885 GEH.
41	CMAX21048	BAGUE SÉCURITÉ J35 DIN 472
42	CMAX24026	JOINT ARBRE A20/35X7 ACN DIN 3760
43	CMAX39552	ROULEMENT 6003-2Z
44	CMAX58842	CARCASSE ENGRENAGES
45	CMAX26849	BAGUE SÉCURITÉ A17 DIN 471
46	CMAX58735	ENGRENAGE DOUBLE 23/33 DENTS
47	CMAX24075	JOINT
48	CMAX59246	COUVERCLE MOTEUR
49	CMAX58834	PLAQUETTE
50	CMAX23390	RESSORT PRESSION 3,7X0,6X13
51	CMAX40857	GOUPILLE ÉLASTIQUE 5X12 DIN 7346
52	CMAX39651	COMMANDE CHANGEMENT
53	CMAX39578	BAGUE 9,1 X 1,6
54	CMAX58826	LEVIER CHANGEMENT
55	CMAX21725	BAGUE SÉCURITÉ 6 DIN 6799

CAROMAX 800

POSITION	RÉF.	DESCRIPTION
56	CMAX22350	ROULEMENT 607
57	CMAX58768	CONTRE-ARBRE COMPLET
58	CMAX42689	ENGRENAGE 21 DENTS
59	CMAX22103	AXE CYLINDRIQUE 4X16 DIN 7
60	CMAX48512	SIGNE TERRE JAUNE/VERT PVC
61	CMAX48918	CONDUCTEUR DE PROTECTION
63	CMAX48280	BAGUE RESSORT A4 DIN 127 GALV
64	CMAX62323	VIS CYLINDRIQUE M4X8 DIN 84 GALV
65	CMAX23218	ROULEMENT 6000 C3 2RS
66	CMAX33985	VENTILATEUR
67	CMAX32276	INDUIT 230 V.
68	CMAX4960	BAGUE EQUILIBRE
69	CMAX22376	ROULEMENT 608-ZZ
70	CMAX43315	VIS LENT. 3,9X70 DIN 7981 GAL
71	CMAX5140	GUIDE AIR
72	CMAX17871	PLAQUE ISOLANTE
73	CMAX1909	CHAMP MAGNETIQUE 230 V.
74	CMAX31088	PLAQUETTE MAXIMA
75	CMAX58727	PLAQUETTE
76	CMAX41145	CARCASSE MOTEUR
77	CMAX21055	BAGUE RESSORT M5 DIN 7980
78	CMAX18994	VIS ALLEN M5X45 DIN 912
79	CMAX20750	VIS AUTOTARAUEUSE2,9X9,5 DIN 7971
80	CMAX9258	PORTE-BALAI
81	CMAX25148	CHARBON AUTOMAT.
82	CMAX42721	VIS LENT 3,9X19 DIN 7981
83	CMAX25841	MANCHE
85	CMAX25221	PROTÈGE- CÂBLE
86	CMAX48504	BORNIER 1-P
87	CMAX58644	CÂBLE AVEC PRC
88	CMAX17913	BORNE CÂBLE
89	CMAX20990	VIS AUTO TARAUEUSE 3,9X16 DIN 7981 GAL
90	CMAX6213	CONDENSEUR
91	CMAX22988	INTERRUPTEUR
92	CMAX1446	VIS AUTOTARAUEUSE3,9X25 DIN 7981 GAL
93	CMAX21030	VIS AUTO TARAUEUSE 3,9X13 DIN 7981 GAL
94	CMAX25882	COUVERCLE MANCHE
95	CMAX62331	RONDELLE M4 DIN 433 GALV
96	CMAX66993	BAGUE INTERCALAIRE
101	CMAX30049	CLÉ FOURCHE SW22 DIN 894
102	CMAX32862	CLÉ FOURCHE SW 27 DIN 894



Maxima SpA- Via Matteotti, 6 - 42028 Poviglio (Re) Italia
Tel: 0039 0522 968011 - Fax: 0039 0522 967536
info@maxima-dia.com - www.maxima-dia.com